


# LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for:  
Fredensbjergparken

-

Antal beliggenheder: 2

Antal redskaber: 10

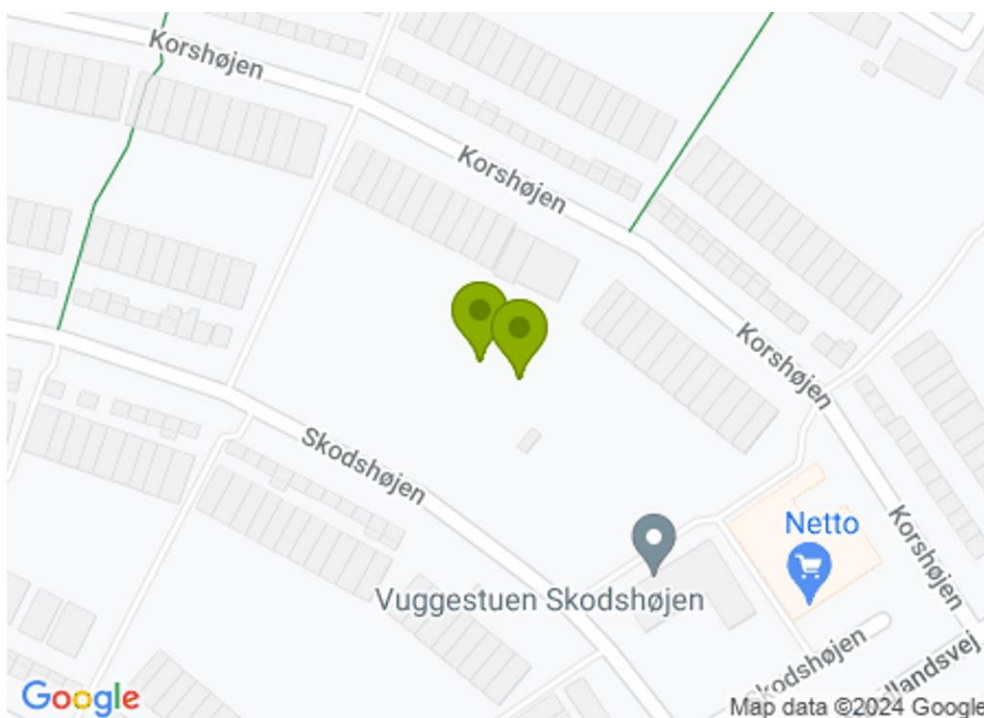

## Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:  
Ruben Skellerup Meng

Certificeret Legepladsinspektør  
Certifikat nr. 087 fra DNV

Inspektionsdato: apr. 16, 2024

Rapportnr.: RSM1142

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION skal ske med ca. 12 måneders interval.  
DRIFTSINSPEKTION skal ske med 1-3 måneders interval. RUTINEMÆSSIG VISUEL INSPEKTION skal ske dagligt-ugentligt el. eft. bel

## Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

-

## Kundeinformation

Kunde	Fredensbjergparken	Kundenr.	
Adresse	Skodshøjen 33	Kontaktperson	Joan Naldal
Forstad/by		Kontakttilf.	29729609
Postnr./By	8240 / Risskov	E-mail	joan@naldal.dk

## Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvielse til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporteringen kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulpet. Kun relevante afvigelser vil fremgå af rapporteringen.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets støddabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapportingen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig.

Certificeret legepladsinspektør



Ruben Skellerup Meng


## Oversigt over beliggenhed

Fredensbjergparken\Skodshøjen LP1 (Legeplads 1 (Lille))		Adresse: Skodshøjen 33, Risskov. 8240			Side 3
Kontaktperson: Joan Naldal		E-mail: joan@naldal.dk		Telefon: 29729609	
Risikovurdering	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Fredensbjergparken\Skodshøjen LP2 (Legeplads 2 (Stor))		Adresse: Skodshøjen 33, Risskov. 8240			Side 12
Kontaktperson: Joan Naldal		E-mail: joan@naldal.dk		Telefon: 29729609	
Risikovurdering		<b>7</b>	<b>2</b>		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

## Beliggenhed: Fredensbjergparken\Skodshøjen LP1 (Legeplads 1 (Lille))

Adresse: Skodshøjen 33, Risskov. 8240

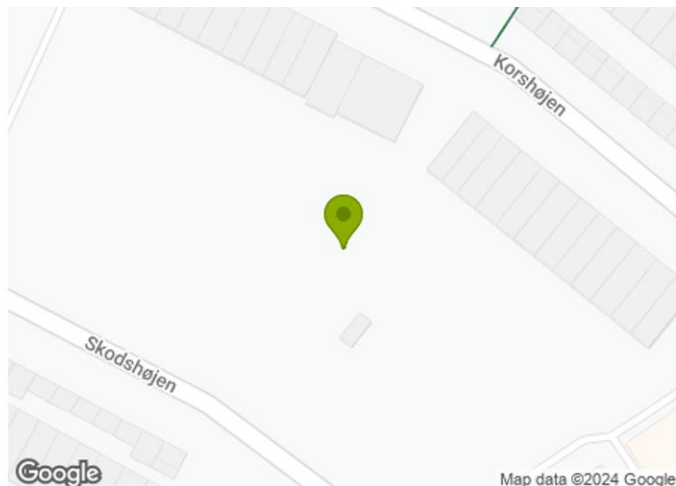

## Redskabsoversigt



Navn: Legehus  
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...

Åbne  
anmærkninger: 3



Navn: Vippe  
Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6d - Flerpunktvippe (type 3)  
Producent: Vinci Play

Åbne  
anmærkninger: 2



Navn: Gyng  
Redskabstype: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)  
Producent: Lappset

Åbne  
anmærkninger: 2



Navn: Træhuset  
Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane  
Producent af redskabstype: NAT505  
Producent: KOMPAN A/S

Åbne  
anmærkninger: 2

## Redskabsoversigt



Navn: Sandkasse  
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse

Åbne  
 anmærkninger: 1

## Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse... Beliggenhed - Fredensbjergparken\Skodshøjen LP1

Navn: Legehus  
 Redskabsnr.: Legeplads 1 (Lille).3  
 Materiale: Træ  
 Småbørn  
 Store børn



## Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret slid i gulvet.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er mulighed for fingerklemning imellem viste bevægelige dele. Bevægelige åbninger som den viste skal have et mindstemål på min. 12mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre	
Status	Åben	
Bemærkninger	Dette er konstateret ved karm og dør.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der viste brædder er flækket.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Vippe, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6d -  
 Flerpunktsvippe (type 3)  
 Beliggenhed - Fredensbjergparken\Skodshøjen LP1

Navn: Vippe  
 Redskabsnr.: Legeplads 1 (Lille).4  
 Producent: Vinci Play  
 Fri faldhøjde:490 mm  
 Store børn  
 Unge



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	De to viste håndtag er lidt løse.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning	Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Beslaget trænger til at blive efterspændt.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



### Redskab - Gynges, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gynges/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Fredensbjergparken\Skodshøjen LP1

Navn: Gynges  
 Redskabsnr.: Legeplads 1 (Lille).2  
 Producent: Lappset  
 Installationsdato: jan. 01, 2002  
 Materiale: Stål/træ  
 Fri faldhøjde: 1.330 mm  
 Småbørn  
 Store børn  
 Unge





Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	En skruestrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret råd i overliggeren. Bør udskiftes.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Udstrækningen af faldunderlaget under gyngen er ikke stort nok. Faldunderlaget skal min. være længden på en gynges ophæng $\times 0,867 + 175\text{cm}$ når der ikke er en hård kant. Resultatet er afstanden fra gyngens centrum til afslutningen af faldunderlaget i begge gyngeretninger. Der til skal der lægges 50cm, som ikke må indeholde nogen forhindringer. EN1176 Del 2 Pkt. 4.10.2.1 Mål på faldrum og stødområde	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der skal være faldunderlag mindst 300cm i hver retning.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



## Redskab - Træhuset, 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane

### Beliggenhed - Fredensbjergparken\Skodshøjen LP1

Navn: Træhuset  
 Redskabsnr.: Legeplads 1 (Lille).1  
 Producent: KOMPAN A/S  
 Produkt: NATURE/NAT505  
 Installationsdato: jan. 01, 2013  
 Højde: 2.150 mm  
 Bredde: 3.220 mm  
 Dybde: 1.580 mm  
 Fri faldhøjde: 1.000 mm  
 Sikkerhedsområde: 4.530 x 6.190 mm (28,04 m<sup>2</sup>)  
 Småbørn  
 Store børn



### Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der mangler en dækhætte så der er udstikende boltgevind.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



**Anmærkning**
**Risikovurdering: 3 - Uønsket**

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret råd i flere stolper.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	


**Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse  
 Beliggenhed - Fredensbjergparken\Skodshøjen LP1**

Navn: Sandkasse  
 Redskabsnr.: Legeplads 1 (Lille).4  
 Materiale: Træ  
 Småbørn  
 Store børn




Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor skrues fast igen. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelseselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Det viste bræt er løst.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



## Beliggenhed: Fredensbjergparken\Skodshøjen LP2 (Legeplads 2 (Stor))

Adresse: Skodshøjen 33, Risskov. 8240

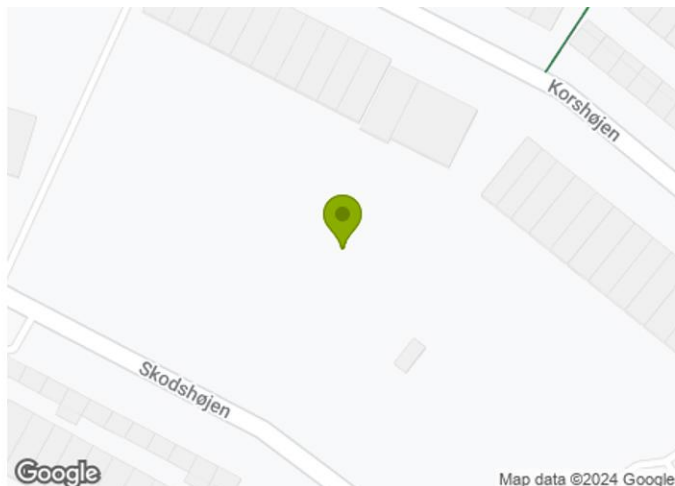

## Redskabsoversigt



Navn: Klatreredskab med rutsjebane  
Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane  
Producent: Lappset

Åbne  
anmærkninger: 4



Navn: Kølbøttestativ  
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1c - Kølbøttestativ  
Producent: Lappset

Åbne  
anmærkninger: 3



Navn: Rutsjebane på bakke  
Redskabstype: 1.3 - Rutsjebane/1.3b - Terrænrutsjebane  
Producent: Lappset

Åbne  
anmærkninger: 1



Navn: Gyngestativ  
Redskabstype: 1.2 - Gyngesæt/1.2b - Én rotationsakse (type 1)  
Producent: Lappset

Åbne  
anmærkninger: 1

## Redskabsoversigt



Navn: Vippe  
 Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6b - Aksevippe (type 1)  
 Producent: Sik Holz

Åbne  
 anmærkninger: 0

## Redskab - Klatrerredskab med rutsjebane, 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane

### Beliggenhed - Fredensbjergparken\Skodshøjen LP2

Navn: Klatrerredskab med rutsjebane  
 Redskabsnr.: Legeplads 2 (Stor).1  
 Producent: Lappset  
 Materiale: Stål/træ  
 Fri faldhøjde: 1.550 mm  
 Store børn  
 Unge



## Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Viste metaldele viser tegn på rust. Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion. EN1176 Del 1 Pkt. 4.1.4 Metaller
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret rust flere steder på stålet.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i det viste bræt.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Tovet er knækket og der er udstikkende wire fra tovet.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er brud på redskabets overfladebehandling. Redskabets levetid forringes når overfladebehandlingen er brudt. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold og nymaling af overflader. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Redskabet er slidt flere steder.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



**Redskab - Kølbøttestativ, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1c - Kolbøttestativ**  
**Beliggenhed - Fredensbjergparken\Skodshøjen LP2**

Navn: Kølbøttestativ  
 Redskabsnr.: Legeplads 2 (Stor).4  
 Producent: Lappset  
 Materiale: Stål/træ  
 Fri faldhøjde: 1.400 mm  
 Småbørn  
 Store børn  
 Unge





Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Udstrækningen af faldunderlaget omkring legeredskabet er for lille. Faldunderlagets udstrækning skal her min. være 150cm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.2.4 Stødområdets udstrækning samt Figur 17	
Status	Åben	
Bemærkninger	Her skal være 150cm .	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Viste metaldele viser tegn på rust. Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion. EN1176 Del 1 Pkt. 4.1.4 Metaller	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er flere rustne skruer.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Redskabet virker ustabil. Redskabet bevæger sig meget når man skubber til det og under brug. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.2 Konstruktionsintegritet EN1176 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Den viste stolpe er lidt løs ved terræn.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



**Redskab - Rutsjebane på bakke, 1 - Fritstående legeredskab/1.3 - Rutsjebane/1.3b - Terrænrutsjebane**  
**Beliggenhed - Fredensbjergparken\Skodshøjen LP2**

Navn: Rutsjebane på bakke  
 Redskabsnr.: Legeplads 2 (Stor).2  
 Producent: Lappset  
 Materiale: Stål/træ  
 Fri faldhøjde: 1.000 mm  
 Småbørn  
 Store børn  
 Unge



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Sideafskærmningen er løs og bør efterspændes.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Gyngestativ, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyngestativ/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Fredensbjergparken\Skodshøjen LP2

Navn: Gyngestativ  
 Redskabsnr.: Legeplads 2 (Stor).5  
 Producent: Lappset  
 Fri faldhøjde: 1.500 mm  
 Store børn  
 Unge



Anmærkning	Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor skrues fast igen. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Aluskinnen mangler 2 skruer.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



### Redskab - Vippe, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6b - Aksevippe (type 1)

Beliggenhed - Fredensbjergparken\Skodshøjen LP2

Navn: Vippe  
 Redskabsnr.: Legeplads 2 (Stor).4  
 Producent: Sik Holz  
 Installationsdato: apr. 01, 2018  
 Fri faldhøjde: 1.300 mm  
 Store børn  
 Unge

Dette redskab har ingen anmærkninger



## Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en anmærkning ikke bliver afhjulpet, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på f.eks. rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefrakommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt, at tilsligtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefrakommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: voldsom og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med to lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighedsgrad for skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader, der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme, skinneben og lårben, ryg- og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader, der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader, der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag, som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om beskadiget tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Lav	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
	Alvorlighed					

## Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Lav	4
Ubetydelig	5